

## INSTRUKCE PRO AKTUALIZACI SW VERZE 5.5 BLUE&ME

**UPOZORNĚNÍ** Pokud Blue&Me™ funguje správně se spárovanými telefony a není potřeba přehrávat hudební soubory z nových přehrávačů Apple™ typu iTouch nebo iPhone, nedoporučuje se provádět aktualizaci softwaru.  
Aktualizaci použijte také, pokud máte problém s funkcí MediaPlayer.

Následující aktualizace nemůže být instalována v případě Blue&Me™ Nav

Pokud je vozidlo z nejnovější výroby může být již aktualizovaný sw instalován, v případě pochyb je možné znovu instalovat verzi 5.5, v takovém případě procedura trvá pouze několik málo sekund.

Postup aktualizace je nutné provádět s maximální pozorností a dodržáním všech instrukcí. V případě chyb nemuž systém dále fungovat.  
Jednou provedena aktualizace není vratna a nelze se vrátit k předchozí verzi software.

1. Ze stránek FGA [www.fiat.it](http://www.fiat.it) vyberte sekci **Blue&Me™** a proveďte download souboru .zip obsahujícího aktualizaci [Celková velikost souboru je 53 Mb]
2. Extrahujte stažený soubor .zip do zvoleného adresáře (např. c:\Blue&Me). Ověřte přítomnost následujících souborů:

82UP	52.084 KB
C82E.CAB	301 KB
C82S_v15.cab	52 KB
COU.pku	7 KB
DEU.pku	117 KB
install.inf	4 KB

3. Připravte si USB flash paměť s kapacitou alespoň 128 Mb, **paměť naformátujte v režimu FAT32** tak dojde i ke smazání veškerého předešlého obsahu paměti.

**POZNÁMKA** Nedoporučuje se používat USB paměti s kapacitou vyšší než 8 Gb.

4. Zkopírujte na USB paměť do hlavního adresáře stažené soubory a zkontrolujte, že jsou všechny správně a úplně zkopírovány

**UPOZORNĚNÍ** Před začátkem provádění aktualizace je nutné vypnout / odpojit mobilní telefon.  
**Během provádění aktualizace sw nesmí být stisknuty tlačítka na volantů!**

Doba aktualizace závisí na typu vozidla a použité USB paměti, a může trvat cca 5 až 15 minut.

5. Na zastaveném voze a s klíčem v zapalování v poloze **STOP**, vložte paměť do USB zásuvky systému **Blue&Me™** na středním panelu nebo ve schránce před spolujezdcem, (aktualizace není určena pro vozidla BEZ zásuvky USB mediaplayer, nepoužívejte zásuvku USB na jednotce systému).

6. Otočte klíčem zapalování do polohy **MAR**, BEZ STARTOVÁNÍ VOZIDLA, zapněte rádio a eliminujte zobrazení případných hlášení na displeji přístrojového štítu (např. "otevřené dveře" ...) \* stisknutím tlačítka "Mode" nebo "Menu" (podle typu vozidla).

**UPOZORNĚNÍ** *Nevytahujte za žádných okolností paměť USB ze zásuvky dokud nebude aktualizace úspěšně ukončena!*

**Paměť zůstane vložena, i když se na displeji objeví informace "RESTART ..."\* a následně datum a čas a autorádio začne znovu hrát i na několik minut.**

7. Na displeji přístrojového štítu se zobrazí hlášení: "PROBÍHÁ AKTUALIZACE"\* a bude reprodukováno hlasové oznámení "**aktualizace spuštěna**". Pokud toto nenastane vypnete zapalování **STOP** a znovu zapnete na **MAR**. Během aktualizace bude na displeji zobrazována hlášení o probíhající aktualizaci.
8. Po ukončení aktualizace bude na displeji zobrazeno hlášení: "**DOKONČENO**"\* a bude reprodukováno i hlasové oznámení "**aktualizace dokončena , vyjměte paměť USB**".
9. Aktualizace **Blue&Me™** je dokončena, vypnete zapalování **STOP** a vyjměte paměť USB

V případě neukončení aktualizace se na displeji zobrazí hlášení: "Chyba USB xx"\* a bude reprodukováno hlasové oznámení: "Stala se chyba v průběhu aktualizace". V tomto případě opakujte postup od bodu 1.

#### **UPOZORNĚNÍ:**

Na přístrojovém panelu se může zobrazit následující chyba

#### **ERROR USB 10**

S hlasovým doprovodem, který informuje, že došlo k přerušení aktualizace. Tato chyba se může zobrazit v jakémkoli momentu aktualizace a z různých důvodů.

Bližší informace naleznete v tabulce níže:

	<b>Příčina</b>	<b>Řešení</b>
1	Vůz má výbavu Blue&Me™ Nav	Aktualizace není možná
2	Jedná se o nekompatibilní modely	Aktualizace není možná
3	USB paměť byla vyjmuta dříve než byla aktualizace dokončena	Zopakujte proces a vyčkejte až do konce aktualizace

V případě nejasností a potíží, kontaktujte Zákaznickou podporu.

**POZNÁMKA** Na rozdíl od předchozí verze, jsou změněny některé položky v menu:

**Bylo:** M.M.PLAYER  
**Bylo:** CONTINUOUS PLAY  
**Bylo:** DEVICE UPDATE

**Nyní:** MEDIA PLAYER  
**Nyní:** REPEAT TRACK  
**Nyní:** (zrušeno)

**UPOZORNĚNÍ** po provedení aktualizace, spárování již předtím spárovaných telefonů zůstane automaticky beze změn, při prvních připojeních bezprostředně po aktualizaci může docházet k přerušení spojení Bluetooth, protože aktualizovaný systém **Blue&Me™** zkouší jednotlivé komunikační protokoly pro výběr nevhodnější varianty k příslušnému typu telefonu.

U některých telefonů podporujících protokol (PBAP) je adresar zobrazen v pořadí jméno a příjmení bez ohledu na způsob zobrazení v telefonu.

V závislosti na typu telefonu budete případně muset po aktualizaci zkopírovat Váš telefonní seznam ze SIM karty do paměti telefonu k synchronizaci kontaktů s Blue&Me ve Vašem voze.

Aktualizace nerozšiřuje kompatibilitu s hudebními soubory typu AAC a MP4. K zajištění správného přehrávání hudebních souborů je doporučeno používat USB paměť pouze s audio soubory. V případě existence i jiných souborů může docházet ke zpomalení, nebo blokování přehrávání hudebních skladeb.

\* konkrétní text nebo hlasové oznámení záleží na zvolené jazykové variantě systému